

# آسیب‌شناسی آجرنمای گنبد خواجه نظام‌الملک در مسجد جامع اصفهان

حمید فدایی

عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی  
hfadaii@yahoo.com

تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۴/۴

تاریخ پذیرش: ۱۳۹۲/۵/۶

## چکیده

گنبد خواجه نظام‌الملک در مسجد جامع اصفهان گنبدی است هزارساله که امروزه به علت آسیب‌دیدگی شدید آجرنمای داخلی آن، بخشی از هماهنگی و توازن بصری در سیمای تاریخی آن مخدوش شده است. علاوه بر این احتمال می‌رود این خدشه استحکام ساختاری بنا را نیز با مشکل روبه‌رو سازد. با توجه به اهمیت این مسئله ضروری به نظر می‌رسید مشکل آجرها ریشه‌ای مطالعه و آسیب‌شناسی شود.


به منظور درک درست یک چنین فرآیند تخریبی، روی نمونه‌های آجر و همچنین دیگر مصالح مورد استفاده در گنبدخانه همچون ملات و اندودها، آزمایش‌های متعدد فیزیکی و شیمیایی همچون اندازه‌گیری تخلخل، آزمایش یخ‌زدگی، آنالیز XRD و FT-IR و بررسی‌های میکروسکوپی شامل پولاریزان نوری و میکروسکوپ الکترونی (SEM-EDX) انجام شد و مصالح مذکور به لحاظ کمی و کیفی بررسی شدند<sup>۱</sup>. انجام این مطالعات دورنمایی از مشکلات اساسی‌ای که آجرهای گنبدخانه دستخوش آن هستند ارائه داده است که مقاله حاضر بدان می‌پردازد.

## واژه‌های کلیدی


آجرنما، آسیب‌شناسی، گنبد خواجه نظام‌الملک

سلجوقیان ساخته شده که به سبب ایجاد تحول اساسی در ساختار معماری مساجد این دوره و خاستگاه تبدیل آنها از طرح شبستانی به طرح گنبدخانه‌ای و سپس چهارایوانی، نقطه عطفی است در شیوه مسجده سازی و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است (تصاویر ۱ و ۲).


مسجد جامع اصفهان، گنجینه هنر ایران، اثری است ماندگار با کوله‌باری از خاطره و یادگار که نشانه‌هایی از سیزده قرن تحول فرهنگ و معماری اسلامی ایران را در خود جمع دارد. گنبد نظام‌الملک واقع در این مسجد در دوره

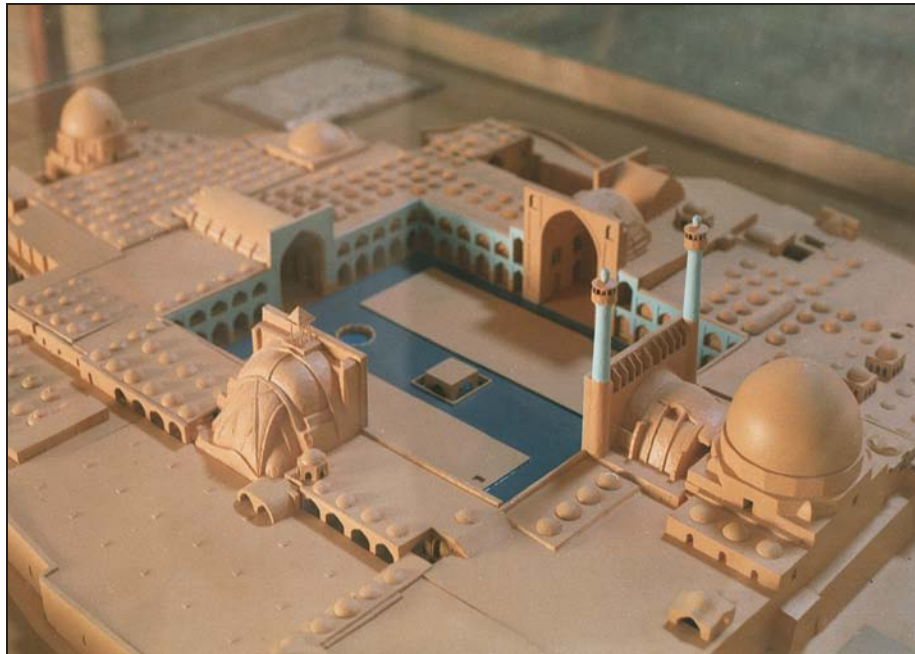

تصویر ۱. نمایی از ماکت مسجد جامع اصفهان و موقعیت گنبد خواجه نظام‌الملک (سمت راست) و گنبد تاج‌الملک (مأخذ: نگارنده).

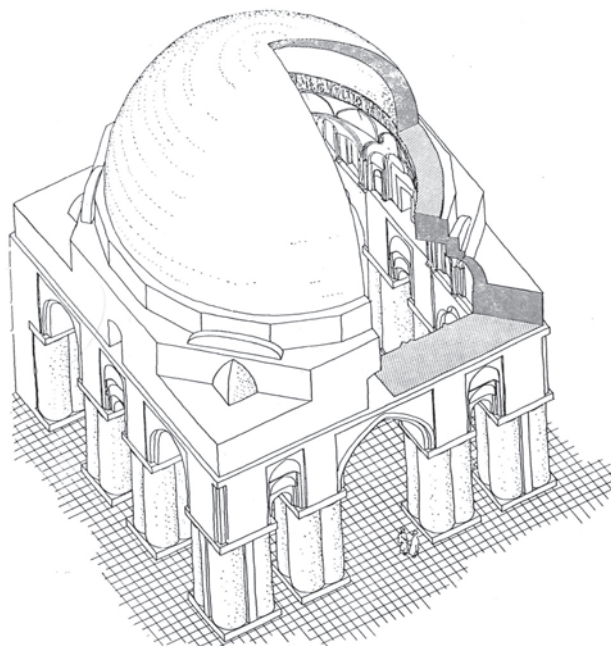

تصویر ۲. طرحی از گنبد خواجه نظام‌الملک در مسجد جامع اصفهان قبل از انجام الحاقات بعدی (مأخذ: Galdieri, 1972).

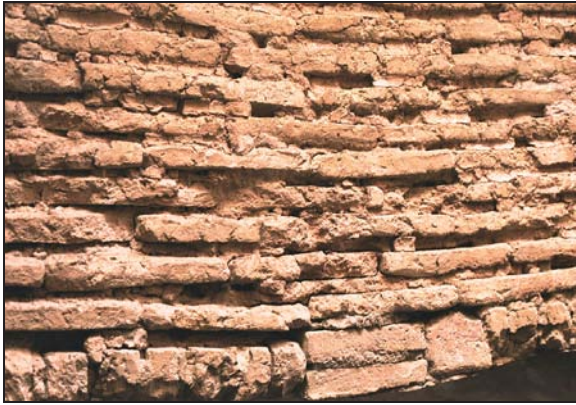

تصویر ۴. آسیب‌های وارده به آجرنمای یکی از زیر طاقی‌های گنبدخانه (جبهه شمالی) (مأخذ: نگارنده).



تصویر ۵. فضای زیر گنبد نظام‌الملک و یکی از گوشوارهای تزیینی آن (مأخذ: نگارنده).

### روش مطالعه

این بررسی با مشاهده و مستندنگاری اولیه آسیب‌ها آغاز شد و ضمن نمونه‌برداری از مصالح، آزمایش‌های زیادی بر روی آنها انجام شد. برخی از این آزمایش‌ها روی نمونه‌هایی از آجرهای گنبد تاج‌الملک نیز انجام شده است. این موضوع بدان خاطر بود که در بیش‌تر موارد، لازم بود تا معیاری ثابت برای تحلیل آسیب‌های بنا وجود داشته باشد تا بتوان با مقایسه به نتیجه کامل‌تری دست یافت. گنبد «تاج‌الملک» دیگر گنبد مسجد جامع است که ساخت آن تقریباً در یک دوره و با فاصله زمانی اندک با گنبد نظام‌الملک اتفاق افتاده است. به هنگام نمونه‌برداری از

با وجود آنکه با اتکا بر محاسبات دقیق و مکانیک بی‌نقص، این گنبد هزارساله تا به امروز پا برجاست، ولی در گذر زمان سیمای درونی آن با دگرگونی‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. عمده‌ترین این دگرگونی‌ها فرسودگی شدید سطوح آجری است به گونه‌ای که علاوه بر برهم خوردن و مخدوش شدن هماهنگی و یکپارچگی سیمای داخلی گنبدخانه، بیم آن می‌رود استحکام ساختاری بنا نیز با مشکل روبه‌رو شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهند که گنبد نظام‌الملک تنها بخش شاخص در مسجد جامع است که با این مشکل مواجه است. حتی بنای تاج‌الملک واقع در بخش شمالی مسجد هم که با فاصله زمانی کم، با این گنبد هم‌دوره ساخته شده است با چنین مشکلی روبه‌رو نیست.

آسیب‌دیدگی نمای آجری و خردشدگی سطحی آجرها در این گنبدخانه اساسی‌ترین مشکل آن است که همه جا روی پیکره بنا مشاهده شده است؛ از جمله در آجرنمای داخلی و بیرونی گنبدخانه، آجرهای پایه ستون‌ها، و آجرهای مورد استفاده در زیر گنبد و زیرطاقی‌ها (تصاویر ۳ تا ۵). حتی بخشی از این آجرها (آجرهای واقع بر نمای بیرونی و رو به صحن گنبدخانه) که در همان دوره سلجوقی، همزمان با الحاق ایوان جنوبی، پشت این گنبد پنهان مانده بودند، با مشکلی مشابه روبه‌رو هستند.



تصویر ۳. آسیب‌های وارده به آجرنما بر روی نمونه‌ای از ستون‌های گنبدخانه (مأخذ: نگارنده).

مصالح گنبد خواجه نظام الملک موارد و نکات زیر مورد توجه قرار گرفت:

۱. از نقاط مختلف گنبدخانه و در ارتفاعات مختلف آن نمونه برداری شد تا بتوان به لحاظ ساختاری اختلاف های احتمالی آنها را بررسی و مقایسه کرد. لذا مکان های نمونه گیری در آجرنمای داخلی و بیرونی گنبدخانه پراکنده بود. همچنین کمینه و بیشینه ارتفاع محل های نمونه گیری بین ۳۰ سانتی متری کف تا ارتفاع ۱۷ متری متغیر بود.
۲. نمونه ها از سطح و یا عمق تهیه شدند در برخی موارد عمق محل نمونه گیری بالغ بر ۳۰ سانتی متر بود. عمق فرسایش آجرنما در این مکان ها به آسانی امکان نمونه گیری را فراهم می ساخت.
۳. نمونه گیری از میان آجرهای مختلف به عمل آمد. این تنوع در خصوصیات ساختاری آجرها همچون ابعاد و اندازه و یا رنگ آنها و یا در ویژگی های فرسایشی آنها به چشم می خورد. لذا نمونه های آزمایشی عمدتاً از بین آجرهای فرسایش یافته یا نمونه های با ظاهر نسبتاً سالم انتخاب شدند.

### میزان تخلخل آجرها

بررسی نتایج حاصل از اندازه گیری تخلخل آجرها، میانگین آن را برای آجرهای گنبد نظام الملک، ۵۱/۱۵ درصد نشان می دهد. میزان این تخلخل بین آجرهای آسیب دیده و آجرهای به ظاهر سالم تر نیز اختلاف معناداری را نشان نمی دهد. وزن مخصوص آجرها ۱/۳۵ گرم بر سانتی متر مکعب برآورد شده است. میزان تخلخل و دانسیته آجر فوق با روش استاندارد فن DIN 51056 اندازه گیری شده است. با در نظر گرفتن روش سنتی تهیه آجر در ادوار پیشین، مقادیر تخلخل و دانسیته اندازه گیری شده نشانگر حدود و مقادیر استاندارد است، کما اینکه میزان تخلخل

آجرهای گنبد تاج الملک نیز همین حدود را نشان داده است.

### آزمون یخ زدگی

گنبد نظام الملک با توجه به قرار گرفتن در جبهه جنوبی مسجد جامع و سایه گیر بودن، وضع مستعدی برای یخ بر شدن مصالح در ماه های سرد سال داشته و به نظر می رسد این موضوع در یک دوره زمانی بلند، حتماً آجرهای نظام الملک را آسیب پذیرتر کرده است. به منظور بررسی مقاومت آجرهای آسیب دیده در برابر شرایط یخبندان، به انجام آزمون یخ زدگی بر روی نمونه های آجر مبادرت شد. این آزمون بر روی تمامی نمونه هایی که قبلاً تخلخل آنها اندازه گیری شده بود، انجام پذیرفت. در آزمون یخ زدگی از استاندارد پیشنهادی ASTM<sup>۲</sup> بهره گرفته شد.

انتظار می رفت با انجام این آزمون در مورد آجرهای آسیب دیده گنبد نظام الملک بتوان بخش عمده بی از فرآیند تخریبی آجرها را در این گنبد به مسئله یخ بُر شدن آنها نسبت داد. در این باره چند نمونه آجر نیز از گنبد تاج الملک انتخاب شد تا بتوان شدت آسیب های وارده را مقایسه کرد. اما بر خلاف انتظار در این آزمون آجرهای آسیب دیده گنبد نظام الملک از خود مقاومت نسبتاً خوب و هم پایه با نمونه های گنبد تاج الملک نشان دادند. به گونه ای که نخستین آثار فرسایش و جدایشگی قطعات آجر پس از طی ۱۵ الی ۲۰ دوره یخ زدگی بروز کرد.

**تأثیر شرایط محیطی در روند فرسایش آجرهای گنبدخانه**  
بررسی وضعیت هوا و اقلیم اصفهان نشان می دهد که این شهر دارای آب و هوای خشک، زمستان سرد و تابستان گرم است معمولاً پس از گذشت اسفند و تا اردیبهشت امکان افزایش حرارت بسیار سریع است و فصل گرمای شدید از اوایل خردادماه شروع می شود و تا شهریور ماه

همجوار با آجرها (همچون ملات مورد استفاده بین آجرها و اندود به کاررفته بر روی برخی از دیواره‌های گنبدخانه) و ارزیابی دقیق‌تر منشأ نمک‌ها، بررسی‌هایی به عمل آمده است که در ادامه به نتایج آن پرداخته می‌شود.



تصویر ۶. شوره‌زنی فعال بر روی آجرهای دیواره جنوبی گنبدخانه (مأخذ: نگارنده).

### بررسی ترکیب ملات بین آجرها

آنالیزهای XRD ترکیب نمونه ملات‌های مورد استفاده در گنبد نظام‌الملک مواد تشکیل‌دهنده آنها را عمدتاً از نوع گچ با مقادیری آهک نشان می‌دهد (جدول ۳). برای بندکشی و اجرای تزیینات گچبری (نقوش مهری) بینابین آجرها نیز از ملات گچ استفاده شده است (تصویر ۷). طبق آنالیزهای FT-IR ترکیبات سولفات، کربنات و گاه نیترات در نمونه‌های ملات شده است (جدول ۳). با توجه به این نتایج، وجود مقادیر کمی از ترکیبات کربنات و گاه نیترات در آجرهای گنبدخانه را می‌توان به حضور این ترکیبات در ملات‌ها نسبت داد که با گذشت سالیان دراز و در مجاورت منابع رطوبت به درون ساختار آجرها راه یافته است.

ادامه دارد. در این مدت حداکثر حرارت ممکن است به ۴۰ درجه بالای صفر هم برسد. در پایین از دمای هوا به تدریج کاسته می‌شود و تغییرات دمای روزانه بسیار کم است. اولین یخبندان در اواخر آبان ماه ظاهر می‌شود. در ماه‌های دی و بهمن حدود ۴۵ روز احتمال یخبندان وجود دارد. همچنین در طول سال به طور متوسط ۱۶ روز با دمای ۴ درجه زیر صفر و چهار روز با دمای ۱۲ درجه زیر صفر وجود دارد (کسمایی، ۱۳۷۲).

بررسی آمار نشان می‌دهد شرایط یخبندان در بسیاری از روزهای زمستان حتی در شرایط با کم‌ترین رطوبت نسبی، امکان‌پذیر است. این چنین فرایندی اگر چه دارای آهنگ کندی هم باشد، در یک دوره هزارساله و در کنار سایر عوامل تاثیرگذار، می‌توانسته باعث آسیب‌های جدی به آجرها شود. این موضوع به‌ویژه در مورد بخش‌هایی از بنا که در تماس مستقیم با رطوبت بوده، کاملاً مصداق داشته و به همین علت به پایه ستون‌های گنبدخانه که در تماس مستقیم با رطوبت‌های تصاعدی بوده است، به مراتب صدمات بیش‌تری وارد آمده است. شدت آسیب‌ها در این بخش‌ها گاه تا حدی است که آجرنمای آن کاملاً متلاشی شده و هسته مرکزی ستون‌ها نمایان شده است.

### نقش نمک‌های محلول

در حال حاضر تنها جای گنبد که دچار شوره‌زنی فعال است، بخشی از دیواره جنوبی گنبدخانه در بالای ازاره‌های سنگ مرمر آن است. آثار رطوبت تصاعدی نیز در این بخش دیده می‌شود و (تصویر ۶) نتایج XRD شوره‌های موجود در این بخش را NaCl نشان داده است (جدول ۱).

همچنین نتایج آنالیزهای FT-IR روی سایر دیواره‌ها نشان‌دهنده حضور مقادیر کربنات و نیترات در نمونه‌های آجر است (جدول ۲). به منظور شناخت بهتر دیگر مصالح

در آنالیزهای FT-IR انجام شده بر روی اندود الحاقی علاوه بر ترکیبات سولفات و سیلیکات، مقادیر کمی کربنات و نیترات نیز شناسایی شده است (جدول ۴). در آزمایش‌ها امکان نفوذ نمک‌های مضر همچون سولفات‌ها از لایه گچ به درون ساختار آجرها مورد بررسی قرار گرفته است. در این باره طیف‌های XRD که از دو بخش سطحی و عمقی یک نمونه آجر گنبد نظام‌الملک تهیه شده، نشان‌دهنده حضور مقادیری سولفات در ساختار لایه سطحی است، در حالی که لایه عمقی‌تر را (در عمق ۲ سانتی‌متری) فاقد سولفات نشان داده است. لذا به نظر می‌رسد که مقادیر سولفات شناسایی شده مربوط به لایه گچ الحاقی باشد. به طور کلی نتایج بررسی‌ها بر روی آجرهای گنبدخانه، حضور شوره‌های سولفات، کربنات، و نیترات را در ساختار آجرها تا اندازه‌ای اندک نشان می‌دهد و این مقدار اندک نمی‌تواند عامل اصلی تخریب سطوح آجرنما محسوب شود.

#### تأثیر آلاینده‌های هوایی بر آجرنمای گنبدخانه

امروزه در شهر صنعتی اصفهان آلودگی هوایی به عنوان یک مشکل مهم زیست‌محیطی تلقی می‌شود. با توجه به نتایج آزمایش‌ها وجود مقادیری نیترات شناسایی شده در ساختار آجرها را می‌توان به حضور آلاینده‌ها نسبت داد (ذبیحی، ۱۳۷۶). مقایسه طیف‌های FT-IR مربوط به آجرهای گنبد نظام‌الملک نشان می‌دهند که نمونه‌های عمقی‌تر بر خلاف نمونه‌های سطحی فاقد ترکیبات نیترات هستند.


نمونه آجر با کد N-b-11 که از عمق ۳۰ سانتی‌متری دیواره آجری برداشته شده است، هیچ‌گونه ترکیب نیتراتی را نشان نمی‌دهد (جدول ۲، نمودار ۱ در حالی که طیف FT-IR سایر نمونه‌های برداشت شده از سطح همچون N-b-1 و N-b-2 مقادیری نیترات را نشان می‌دهند



تصویر ۷. نمونه‌ای از بندکشی‌های گچی همراه نقوش مهری (مأخذ: نگارنده).

#### بررسی ترکیب اندود دیوارها

برخی از دیواره‌های گنبدخانه دارای اندود گچ (جدول ۴) به ضخامت حدود یک سانتی‌متر است که در دوره‌های متأخرتر (احتمالاً دوره صفویه) به عنوان سفیدکاری روی سطوح آجرنما کشیده شده است.<sup>۳</sup> به نظر می‌رسد اجرای این اندود به منظور پوشش‌دهی سطوح آجری تخریب شده بوده است، زیرا آجرنمای موجود در زیر این اندود ساختاری بسیار سست دارد. اندود گچ، سطوح آجری را تا ارتفاع گوشواره‌ها می‌پوشانده است (تصویر ۸).

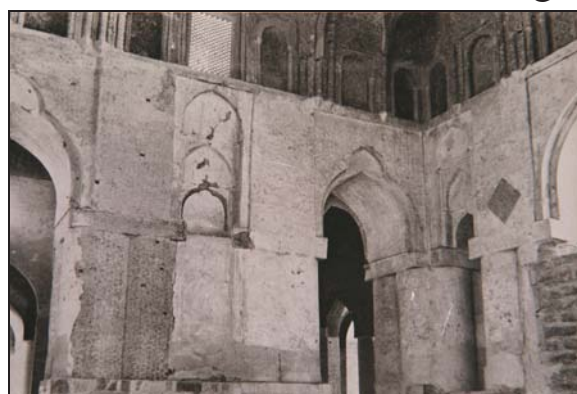

تصویر ۸. تصویری از دیواره‌های غربی و شمالی گنبدخانه قبل از کندن اندود گچ از روی دیواره‌ها (Galdieri, 1972).

(جدول ۲، نمودار ۲) که خود می‌تواند نشانگر محفوظ ماندن آجرهای عمقی‌تر از تأثیر آلودگی‌های هوا باشد. همچنین نمونه آجرهای انتخاب شده از نمای بیرونی گنبدخانه در ارتفاع بخش شمالی که بعدها با احداث ایوان پشت آن و در محیطی کاملاً بسته محفوظ مانده بود، فاقد ترکیبات نیترات بوده است.

### بررسی کانی‌شناسی آجرها

یکی از فرضیات در آسیب‌دیدگی آجرنمای گنبدخانه نظام‌الملک، نواقص و مشکلات مربوط به پخت آجرها بود. در آنالیزهای XRD فازهای کوارتز، پیروکسن، و فلدسپات معمول‌ترین ترکیباتی بودند که در آجرها شناسایی شده‌اند (جدول ۵). در این میان حضور پیروکسن که از جمله فازهای دمای بالا به شمار می‌رود، در بیش‌تر نمونه‌ها گزارش شده است.

فاز پیروکسن در آجر معمولاً به عنوان یک کانی ثانویه محسوب می‌شود که حاصل ترکیب اکسید کلسیم با محصولات تجزیه کانی‌های رسی در دماهای بالاست. این فاز غالباً در دمای پخت بالای ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد پدید می‌آید. لذا عملاً انتظار می‌رود در محصولاتی یافت شود که کاملاً پخته باشند. لازم به اشاره است که به سبب سنتی بودن کوره‌های پخت آجر در ادوار گذشته و نیز با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات سوختی این کوره‌ها، دما در این کوره‌ها اغلب پایین‌تر از ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد بوده است، لذا تشکیل کانی‌های دمای بالا، همچون فازهای پیروکسن و مولیت به‌ندرت اتفاق می‌افتاده است.

لازم به ذکر است که نتایج آزمایش‌های XRD همیشه نمی‌تواند مبنایی برای شناخت دقیق محدوده‌های حرارتی قرار گیرد. کما اینکه حضور گدازآورها دامنه‌های حرارتی و تشکیل فازها را از حد معمول پایین‌تر می‌آورد. معمولاً با وجود مقادیری گدازآور و در دماهای پایین‌تر از ۸۰۰

درجه، نوعی شبه‌فاز نزدیک به ولاستونیت که از خود خصوصیتی مشابه شبکه سیلیکات کلسیم را نشان می‌دهد و حالتی نیمه‌آمورف دارد، شروع به تشکیل می‌کند. ممکن است این شبکه در طیف‌های XRD خواصی نزدیک به کانی‌های دمای بالا را بروز دهد.

همچنین کانی‌هایی همچون دیوپسید (Diopside) و اوژیت (Augite) از جمله پیروکسن‌هایی هستند که برخلاف معمول در دمای پایین‌تر پخت نیز پدید می‌آیند. با توجه به این موارد، دیده شدن فاز پیروکسن در آنالیزهای XRD نمی‌توانست کامل بودن پخت آجرها را توجیه کند. لذا در ادامه بررسی‌های کانی‌شناسی آجرها به مطالعات میکروسکوپی اقدام شد. مطالعات بخش میکروسکوپی، مکمل آنالیزهای XRD است و در شناسایی فاز آمورف یا بدون شکل کمک عمده‌ای می‌کند (پایدار، ۱۳۷۷).

### مطالعه آجرها با میکروسکوپ پولاریزان نوری

#### (Polarizan Microscope)


در بررسی‌ها با میکروسکوپ نوری اجزای قابل تشخیص در مقاطع نازک آجرها عبارت بودند از: دانه‌های ریز میکا (Mica)، دانه‌های اکسید آهن<sup>۲</sup>، کوارتز (Quartz)، و فلدسپات‌ها (Feldspar) که این اجزا همه به صورت ذراتی پراکنده در زمینه‌ای از شیشه دیده می‌شوند. در ایجاد این فاز شیشه‌ای حضور کانی‌هایی با نقطه ذوب پایین در خاک رس و همچنین نقش ناخالصی‌هایی همچون ذرات اکسید آهن در ماده اولیه را نباید از نظر دور داشت.

میکاه‌ها که در اثر دمای پخت، آب از دست داده و اکسیده شده‌اند همه جا با اکسید آهن آغشته‌اند (تصویر ۹). ذرات فلدسپات نیز به مقادیر بسیار اندک در بافت نمونه‌ها شناسایی شده است. در بررسی میکروسکوپ نوری، بافت آجرهای گنبد نظام‌الملک به لحاظ دانه‌بندی، ناهمگن تشخیص داده شد که می‌تواند ناشی از عدم

بررسی آجرها با میکروسکوپ الکترونی ( Scanning

Electron Microscope)

ضمن بررسی با میکروسکوپ الکترونی SEM و انجام آنالیزهای نقطه‌ای (EDX) امکان شناسایی کانی‌هایی از قبیل میکا، ولاستونیت، و کوارتز همراه برخی از ناخالصی‌ها در ساختار آجرها، میسر شد. ویژگی هر یک از این کانی‌ها به شرح زیر است (تصویر ۱۱):

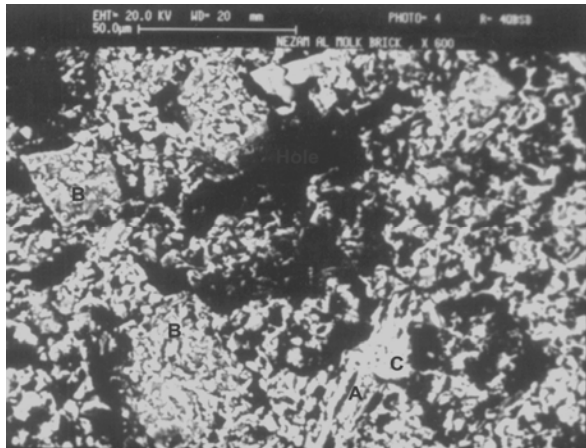


تصویر ۱۱. تصویر میکروسکوپی SEM از آجر گنبد نظام‌الملک (بزرگ‌نمایی ۶۰۰ برابر) فاز A: میکا، فاز B: ولاستونیت ( $CaSiO_3$ ), فاز C: اکسید آهن با ناخالصی‌های KCl و  $CaCl_2$  (مأخذ: نگارنده).


### میکا

این فاز که در مطالعات پتروگرافی نیز قابل رویت بود پراکندگی زیادی در زمینه آجر دارد است (تصویر ۱۲). بر اساس آنالیزهای نقطه‌ای SEM میکای مزبور می‌تواند از نوع سیدروفیلیت  $KFe[(OH)_2 AlSi_3O_{10}]$  باشد (نمودار ۳). کانی مورد بحث که از گروه بیوتیت به شمار می‌رود در اثر پخت، آب خود را از دست داده و به اکسی بیوتیت تبدیل می‌شود. همچنین مقادیر جزئی Ti به عنوان ناخالصی در میکا وجود دارد.

اختلاط کامل و یکنواخت ماده اولیه‌ای باشد که آجر با آن ساخته شده است (تصویر ۱۰). این پدیده می‌توانسته در پایین آوردن کیفیت آجرها مؤثر بوده و از جمله عوامل تسریع‌کننده روند فرسایش آجرها باشد.

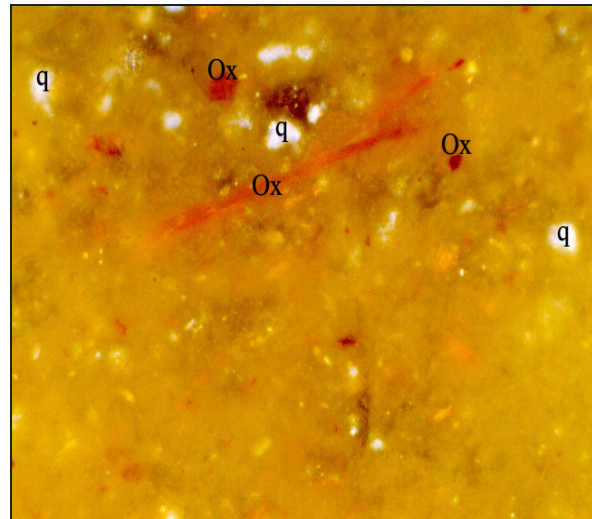

تصویر ۹. مقطع نازک آجر گنبد نظام‌الملک، فازهای مختلف میکا با آغشتگی اکسید آهن (Ox) و کوارتز (q) در زمینه‌ای از فاز شیشه به رنگ زرد، میکروسکوپ پولاریزان نوری ( $\times 288$ , XPL) (مأخذ: نگارنده).

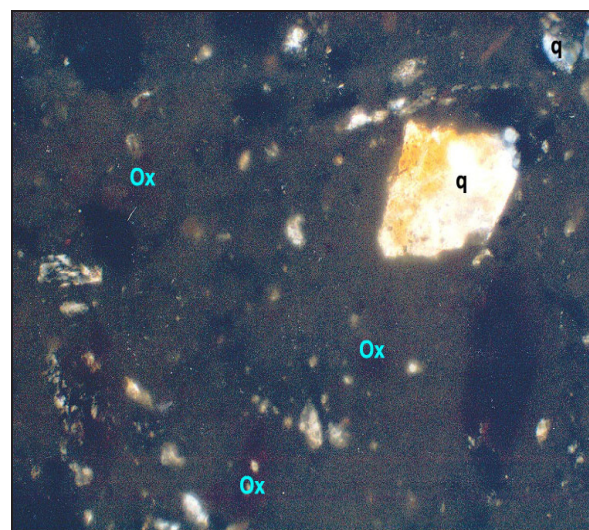

تصویر ۱۰. مقطع نازک آجر گنبد نظام‌الملک، فازهای مختلف میکا با آغشتگی اکسید آهن (Ox) و کوارتز (q) در زمینه‌ای از فاز شیشه به رنگ زرد، میکروسکوپ پولاریزان نوری ( $\times 288$ , XPL) (مأخذ: نگارنده).

## نتایج آنالیز کمی


نتایج آنالیزهای کمی آجرهای گنبدخانه، عمده عناصر ساختار آجرها را  $CaO$  و  $SiO_2$  نشان می‌دهند که خود از جمله عناصر اصلی و سازنده ولاستونیت هستند (جدول ۶). همچنین حضور مقادیری آلومینیوم در نمونه را می‌توان به حضور میکا در آجرها نسبت داد. همان‌طور که اشاره شد بررسی‌های SEM نشانگر حضور مقادیر زیادی فاز میکا و ولاستونیت در نمونه آجر است. حضور میکاها در مقاطع میکروسکوپی که آنالیزهای SEM نیز به نحوی مؤید آن است، نشان می‌دهد که دمای پخت نمی‌بایست تا حد تشکیل فازهای دمای بالا رسیده باشد.

شاید بتوان پیروکسن شناسایی شده در طیف‌های XRD را به پیروکسن‌های دمای پایین همچون اوژیت و دیوپسید نسبت داد و در این صورت حضور توأم آن در کنار میکاها توجیه‌پذیر خواهد بود. حضور رخ‌های فراوانی که در کانی‌های گروه میکا و همچنین ولاستونیت وجود دارد و در تصاویر SEM نیز به وضوح مشاهده شده است، می‌تواند ورقه‌ای شدن سطوح آجرنما و ریزش سطحی آنها را توجیه کند.

ولاستونیت در بیشتر موارد به صورت اجتماعات رشته‌ای و یا ستونی دیده می‌شود. مقاطع عرضی آن تقریباً مستطیل‌شکل است و رخ‌های آن قابل تشخیص است. رخ‌های ولاستونیت به صورت موازی است و این رخ‌ها باعث می‌شود کانی به آسانی متورق شده و به صورت رشته‌هایی درآید.

## نتیجه‌گیری

در خصوص مسئله خرد شدن و ریزش سطوح آجرنما، یکی از فرضیاتی که در شروع تحقیق مطرح شد و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت، مشکلات و نواقص مرحله پخت آجرها بود. در این باره نتیجه آنالیزهای XRD که بر

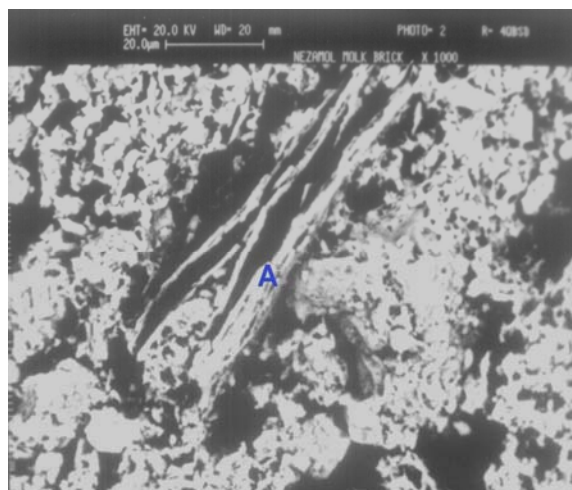

تصویر ۱۲: تصویر میکروسکوپی SEM از آجر گنبد نظام‌الملک، بخشی از تصویر ۱۰ (بزرگ‌نمایی ۱۰۰۰ برابر) فاز A: فاز میکا (مأخذ: نگارنده).

**ولاستونیت: (Wollastonite)** ولاستونیت با فرمول ساختمانی  $CaSiO_3$  از خانواده سیلیکات‌های زنجیره‌ای (Inosilicates) است که در گروه شبه پیروکسن‌ها (Pyroxenoides) دسته‌بندی می‌شود (فرقانی، ۱۳۷۸). این فاز نیز همچون میکا بخش عمده‌ای از زمینه آجر را تشکیل داده است (تصویر ۱۱، نمودار ۴). ذرات ولاستونیت موجود در بافت آجر اغلب با دانه‌بندی‌های مختلف، ذرات کوچک و بزرگی را تشکیل داده است که در اغلب بافت آجر دارای مرز جدایش هستند.

**کوارتز:** فاز سیلیسی از جمله فازهای شناسایی شده در بافت آجرهای نظام‌الملک است که اغلب در آنالیزهای نقطه‌ای ردیابی شده است (نمودار ۵).

**ناخالصی‌ها:** در آنالیزهای نقطه‌ای که از تصاویر میکروسکوپ الکترونی به عمل آمده است پاره‌ای از ناخالصی‌ها در کنار فازهای اصلی شناسایی شده اند. عمده این ناخالصی‌ها عبارت‌اند از ذرات اکسید آهن که با ناخالصی‌های دیگری همچون  $KCl$  و  $CaCl_2$  همراه شده اند (نمودار ۶).

روی آجرهای گنبد نظام الملک و سپس گنبد تاج الملک (به عنوان معیاری برای مقایسه) انجام پذیرفت، تفاوتی را که ناشی از نواقص پخت باشد نشان نداد.

همچنین طیف‌های FT-IR و مقایسه آنها با استانداردهای مربوطه حضور ناخالصی‌ها و نمک‌هایی همچون کربنات و نیترات را ناچیز نشان می‌داد به گونه‌ای که این مقادیر کم نمی‌تواند عامل اصلی خرد شدن سطوح آجر نما قلمداد شود. با استناد به نتایج آنالیز ملات‌ها و اندود استفاده شده در گنبدخانه، وجود بخشی از ناخالصی‌های کربناتی را می‌توان به این مصالح نسبت داد. وجود اندک نیترات‌ها نیز با توجه به وجود زیاد آلاینده‌های هوایی می‌تواند توجیه پذیر باشد.

از سویی مشاهدات میکروسکوپی انجام شده بر روی آجرهای نظام الملک تصویر دقیق‌تری از کانی‌های موجود در ساختار آجرها ارائه داد. حضور این کانی‌ها که پیش از این در آنالیزهای XRD به آنها برخورد نشده بود، رهنمون ما به پاره‌ای از مشکلات پخت بود. با این وجود همه مشکلات آجرها فقط به نواقص مرحله پخت مربوط نمی‌شد. در واقع با توجه به گستردگی آسیب بر روی تمام آجرهای نما به نظر می‌رسید که یک عامل درون ساختاری و مهم‌تر از فرآیند پخت، باید در این فرایند تخریبی نقش داشته باشد.

در این باره مطالعات میکروسکوپی نشانگر حضور مقادیر زیادی فاز میکا و ولاستونیت در ساختار آجرهای گنبدخانه بودند. فراوانی حضور این کانی‌ها در ساختار آجرها به گونه‌ای است که احتمال می‌رود در خاکی که آجرهای این گنبدخانه از آن ساخته شده است به مقدار زیاد وجود داشته اند. از سویی دمای پخت آجرها نیز تا حدی نبوده که تجزیه و تبدیل آنها را باعث شود. کانی‌های مذکور با توجه به رخ‌های فراوان و ساختار متورق خود بسیار مستعد بوده و هستند تا در معرض عوامل محیطی و

بیرونی، دچار تلاشی و فروپاشی شوند. در این باره وجود نیروهای فشاری در گنبدخانه می‌توانسته تأثیر بسزایی در افزایش روند فرسایشی آجرهای فوق داشته باشد. عوامل محیطی دیگری همچون میزان رطوبت در کنار دماهای پایین یخ‌زدگی - که بروز آن در روزهایی از سال حتمی است - زمینه را برای فرسودگی هر چه بیشتر آجرها مستعد کرده است. از همین روست که بخش‌های پایین‌تر گنبدخانه و به ویژه پایه‌ستون‌ها با آسیب جدی‌تری مواجه بوده است که خود ناشی از عملکرد توأم عوامل یادشده است.

با توجه به ویژگی‌های فیزیکی ولاستونیت و دارا بودن رخ‌های فراوان، می‌توان عمده آسیب‌های وارده به گنبدخانه را به حضور این کانی در ساختار آجرهای آن نسبت داد. فراوانی حضور این کانی در آجرها که تصاویر SEM نیز نشانگر آن است، نوعی مشکل درون‌ساختاری برای آجرها قلمداد می‌شود. از سویی حضور میکاها نیز در ساختار آجرها به این مشکل دامن زده است. پیامد این مشکلات که عوامل زیادی آن را تسریع کرده است، تورق آجرها بوده است که از سطوح بیرونی آجرنما که در مجاورت عوامل فرساینده محیطی بوده، آغاز شده است.

همچنین بررسی انجام شده بر روی ملات بین آجرهای گنبدخانه، آنها را از نوع ملات‌های آهکی با مقادیری گچ نشان می‌دهد. این ملات‌ها به‌ویژه در سطوح پایین‌تر دیواره‌ها که در تماس مستقیم با رطوبت قرار دارند بسیار سست است، به گونه‌ای که بندکشی‌های این بخش‌ها به صورت عمقی خالی شده است. این موضوع خود عاملی بوده بر تقسیم نامتناسب نیروهای فشاری بر روی سطوح آجری این قسمت‌ها. لذا تخریب بیش‌تر آجرها را باعث شده است.

آنالیزها ملات‌های بندکشی را عمدتاً از نوع گچ نشان می‌دهد. این بندکشی‌ها که با نقوش مهری همراه است در

بیش تر محل‌ها کاملاً از میان رفته است. فرسایش آجر نما خود در تخریب این بندکشی‌ها مؤثر بوده است. خالی شدن مصالح بندکشی خود مشکلات عمده‌تری را برای ملات‌های عریان شده آجرها فراهم آورده و زمینه را برای هوازگی و فرسایش‌های محیطی آنها فراهم آورده است. مجموع مشکلات فوق در کنار مسایل ساختاری و اصلی‌تر آجرها، سیمای گنبد نظام‌الملک را مخدوش ساخته است. بر این اساس بررسی‌های به عمل آمده می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای تعامل شایسته و علمی با آجرنمای آسیب‌دیده و ارائه طرح‌های حفاظتی بهتر که خود مبحثی جداگانه می‌طلبد. امید است در گام‌های بعدی پژوهش بتوان در مورد نحوه حفاظت و مرمت این سطوح آجری اندیشید.

#### پانوشت‌ها:

- \* در انجام این تحقیق همکاران پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی: خانم‌ها سودابه دورعلی (در آنالیزهای XRD) و منیژه هادیان دهکردی (در آنالیزهای با دستگاه FT-IR) و همچنین دوستان شاغل در مرکز تحقیقات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر اصفهان: خانم مهندس فریبا داودی و آقای مهندس دروشی (در مطالعات بخش میکروسکوپی) همکاری و هم‌فکری کردند که از ایشان صمیمانه تشکر و قدردانی می‌شود.
- ۱- آزمایش XRD و FT-IR و آنالیز عنصری در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی - فرهنگی و مطالعات میکروسکوپی با میکروسکوپ پولاریزان نوری و میکروسکوپ الکترونی در مرکز تحقیقات شرکت فرآورده‌های نسوز آذر اصفهان انجام شده است.
- ۲- استاندارد آمریکا A.S.T.M - C 1026: در این استاندارد نمونه آجر پس از اشباع شدن از آب در دمای ۱۸- درجه سانتی‌گراد یخ بسته و آنگاه در آبی با دمای ۱۰ تا ۱۸ درجه سانتی‌گراد قرار داده می‌شود. با تکرار این فرآیند می‌توان به تدریج شاهد فرسودگی و متلاشی شدن آجر بود.
- ۳- احتمالاً زمان اجرای این اندود به دوره صفویه برمی‌گردد که با

اجرای محراب کاشیکاری بر روی دیواره جنوبی همزمان بوده است. این اندود سطوح آجری سست را در چند صد سال اخیر از خطر ریزش مداوم محفوظ نگاه داشته است. عملیات آزادسازی و حذف بخشی از اندود الحاقی، توسط گروه ایتالیایی موسسه ایزمئو در تمام دیواره غربی گنبدخانه و در بخشی از دیواره‌های شمالی و جنوبی انجام گرفته است. فعالیت‌های تعمیراتی و مطالعاتی در مسجد جامع اصفهان توسط گروه مرمتگر ایتالیایی موسسه ایزمئو (IsMEO) در خلال سال‌های ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ خورشیدی دنبال شده است. این فعالیت‌ها مشتمل بر مطالعه شرایط ایستایی بنا، تشخیص آسیب‌ها، استحکام‌بخشی سازه‌ها و اسکلت اصلی بنا بوده است.

۴- معمولاً در حضور مقادیری گدازآور و در دماهای پایین‌تر از ۸۰۰ درجه، نوعی شبه‌فاز نزدیک به ولاستونیت که از خود خصوصیات مشابه شبکه سیلیکات کلسیم را نشان می‌دهد و حالتی نیمه‌آمورف دارد، شروع به تشکیل می‌شود. ممکن است این شبکه در طیف‌های XRD خواصی نزدیک به کانی‌های دمای بالا را بروز دهد.

۵- در این نوشتار منظور از اکسید آهن مجموع اکسید و هیدروکسید آهن است که به شکل‌های هماتیت ( $Fe_2O_3$ )، مگنتیت ( $Fe_3O_4$ )، لیمونیت و گوتیت ( $Fe_2O_3.nH_2O$ ) است.

۶- EDX : Energy Dispersive X-Ray Analysis

#### منابع:

- آیت ا... زاده شیرازی، باقر ۱۳۷۵؛ مشخصه‌های بارز معماری دوره سلجوقی؛ مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در ارگ بم؛ سازمان میراث فرهنگی کشور.
- پایدار، حسین ۱۳۷۷؛ نگرشی بر مواد اولیه مصرفی در صنعت نسوز؛ مرکز تحقیقات و آزمایشگاه شرکت فرآورده‌های نسوز.
- حاتم، غلامعلی ۱۳۷۹؛ معماری اسلامی ایران در دوره سلجوقیان؛ انتشارات جهاد دانشگاهی؛ چاپ اول چاپ اول.
- فدایی، حمید ۱۳۸۰؛ آسیب‌شناسی آجرهای گنبد خواجه

- تحقیقات ساختمان و مسکن؛ چاپ اول.
- گزارش فعالیت‌های دفتر فنی از فروردین لغایت آذرماه سال ۱۳۵۵؛ سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران، دفتر فنی اصفهان؛ سال ۱۳۵۵
- مسجد جامع اصفهان (نقشه‌های تهیه شده از مسجد جامع به طریقه فتوگرامتری توسط شرکت سهامی نقشه برداری رصد - تهران)؛ وزارت فرهنگ و هنر، سازمان ملی حفاظت آثار باستانی.
- Caner-Saltik .E.N. J. Schumann ,& L. Franke. 1998. Stage of Damage in the Structure of Brick Due to Salt Crystallization .Conservation of Historic Brick Structures .Donhead Publishing Ltd 1998. 6:47 – 58
- Deer .R. A. Howie & Zussman J. 1991. An introduction to the Rock Forming Minerals ، Longman Scientitic & Technical .London ، Seventeenth impression.
- Franke .L. & J. Grabau. 1998. Transport of Salt Solutions in Brickwork .Conservation of Historic Brick Structures .Donhead Publishing Ltd 1998. 15:167 -172
- Galdieri .Engenio .Isfahan : Masgid-I Guma Culome 1. Ismeo .Roma 1972
- Pope .Arthurupham ،Asurvey of persian Art colume 3 and 8.
- نظام‌الملک در مسجدجامع اصفهان و بنای ذیقورات چغازنبیل؛ استاد راهنما: دکتر عبدالرسول وطن دوست، مهندس عابد اصفهانی؛ استاد مشاور: دکتر حسین پایدار، مهندس شهلا ذبیحی؛ پایان نامه دوره کارشناسی ارشد مرمت آثار تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان..
- ذبیحی شهلا ۱۳۷۶؛ تاثیر آلودگی هوا بر آجرنمای بناهای تاریخی (مدرسه امام جعفر صادق ع)؛ دانشکده پردیس اصفهان؛ پایان نامه کارشناسی ارشد مرمت آثار فرهنگی و تاریخی.
- فرقانی، عبدالحسین ۱۳۶۷؛ کانی شناسی؛ جلد اول (نزوسیلیکات‌ها تا اینوسیلیکات‌ها)؛ انتشارات دانشگاه تهران.
- صحنی زاده، مهشید ۱۳۷۸؛ فرآیند شکل‌گیری مساجد سلجوقی؛ مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، ارگ بم؛ سازمان میراث فرهنگی کشور؛ جلد نخست.
- کسمایی، مرتضی ۱۳۷۲؛ پهنه‌بندی اقلیمی ایران، مسکن و محیط‌های مسکونی؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن؛ چاپ اول.
- گالدیری، اوژینو ۱۳۷۰؛ جیل عاملی، عبدالله؛ مسجد جامع اصفهان؛ سازمان میراث فرهنگی
- گالدیری، اوژینو؛ مسجد جمعه اصفهان در دوران آل بویه؛ ترجمه حسین سلطان زاده؛ سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران
- گالدیری، اوژینو ۱۳۵۵؛ اطلاعاتی راجع به گنبد نظام الملک؛ فرهنگ معماری ایران؛ شماره ۲ و ۳؛ انتشارات سازمان ملی حفاظت آثار باستانی.
- ویسه، سهراب ۱۳۷۳؛ آجر رسی، خواص و تولید؛ مرکز

جدول ۱ آنالیز نمونه شوره در گنبد نظام الملک

| ردیف | کد نمونه | مکان نمونه برداری                      | نتایج XRD | نتایج FT-IR            |
|------|----------|--|-----------|------------------------|
| ۱    | N-S-15   | جبهه جنوبی گنبدخانه ارتفاع بالای ازاره | NaCl      | مقادیر بسیار کم سولفات |

جدول ۲ نتایج آنالیز آجرهای گنبد نظام الملک به روش FT-IR

| ردیف | کد آجر | مکان نمونه برداری  | نتایج FT-IR                               |
|------|--------|--|---|
| ۱    | N-b-01 | گوشه شمال غربی گنبد نظام الملک، آجرنمای آسیب دیده روی ستون ها              | سیلیکات ، مقادیر خیلی کم کربنات ، نیترات  |
| ۲    | N-b-02 | دیواره غربی گنبد نظام الملک، آجرنمای آسیب دیده روی ستون ها                 | سیلیکات ، کربنات، مقادیر کم نیترات        |
| ۳    | N-b-05 | دیواره جنوبی گنبد نظام الملک، آجرنمای بالای دیواره (با ظاهر سالم ولی سست)  | سیلیکات، مقادیر کمی کربنات و نیترات       |
| ۴    | N-b-06 | گوشه شمال شرقی گنبد نظام الملک، آجرنمای روی ستون ها (با ظاهر سالم ولی سست) | سیلیکات، مقادیر بسیار کم نیترات           |
| ۵    | N-b-08 | گوشه جنوب غربی گنبد نظام الملک، آجرنمای آسیب دیده در ارتفاع سر ستون        | سیلیکات/مقادیر بسیار کم کربنات و نیترات   |
| ۶    | N-b-11 | دیواره شمالی گنبد نظام الملک، نمونه آجر در عمق ۳۰ سانتی متری سرستون        | سیلیکات ، مقادیر کم کربنات                |
| ۷    | N-b-13 | جبهه شمالی گنبد نظام الملک، آجرنمای ارتفاع نورگیر گنبد                     | سیلیکات، مقادیر بسیار کم نیترات           |
| ۸    | N-b-14 | جبهه شمالی گنبد نظام الملک، نمای بیرونی، آجرنمای بین ستون های چهار بخشی    | سیلیکات، مقادیر بسیار کمی کربنات و نیترات |

جدول ۳ نتایج آنالیز ملات های گنبد نظام الملک به روش XRD و FT-IR

| ردیف | کد نمونه | مکان نمونه برداری  | نتایج XRD                         | نتایج FT-IR                     |
|------|----------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| ۱    | N-M-04   | گوشه جنوب غربی گنبد خواجه نظام الملک، نمونه ملات بین آجرهای ستون های چهاربخشی      | Calcite, Anhydrite, Quartz        | سولفات، کربنات، سیلیکات، نیترات |
| ۲    | N-M-09   | گوشه جنوب غربی گنبد نظام الملک، ارتفاع سرستون، نمونه ملات بندکشی                   | Gypsum, Anhydrite, Quartz         | سولفات ، کربنات ، سیلیکات       |
| ۳    | N-M-10   | گوشه جنوب غربی گنبد نظام الملک، ارتفاع سرستون، نمونه ملات بین آجرها                | Gypsum, Anhydrite, Quartz         | سولفات، کربنات، سیلیکات         |
| ۴    | N-M-12   | جبهه شمالی گنبد نظام الملک، ارتفاع سرستون، نمونه ملات بین آجرها (عمق ۳۰ سانتی متر) | Plaster of Paris, Quartz, Calcite | سولفات، کربنات، سیلیکات         |

Gypsum: CaSO<sub>4</sub>. 2H<sub>2</sub>O

Anhydrite: ssCaSO<sub>4</sub>

Plaster of Paris: CaSO<sub>4</sub>. 0.5H<sub>2</sub>O: ۲ مولکول آب متبلور

Calcite: CaCO<sub>3</sub>

Quartz: SiO<sub>2</sub>

(شرایط انجام آزمایش: دستگاه پراش سنج پرتو ایکس، مدل 3000T2T از کمپانی SEIFERT با تیوب مس - 30mA,40Kv)

جدول ۴: نتایج آنالیز اندود الحاقی روی سطوح آجری در گنبد نظام الملک



| ردیف | کد نمونه | مکان نمونه برداری  | نتایج XRD      | نتایج FT-IR                                |
|------|----------|--|----------------|--|
| ۱    | N-M-17   | دیواره شمالی گنبد نظام الملک، نمونه اندود الحاقی و پوشش دهنده سطوح آجر نما | Quartz .Gypsum | سولفات، سیلیکات، مقادیر کم کربنات و نیترات |

جدول ۵ نتایج آنالیز آجرهای گنبد نظام الملک به روش XRD


| ردیف | کد آجر | مکان نمونه برداری  | نتایج XRD                            |
|------|--------|--|--------------------------------------|
| ۱    | N-b-01 | گوشه شمال غربی گنبد نظام الملک، آجرنمای آسیب دیده ستون                     | Pyroxene .Quartz                     |
| ۲    | N-b-02 | دیواره غربی گنبد نظام الملک، آجرنمای آسیب دیده ستون                        | Feldspar .Pyroxene .Quartz           |
| ۳    | N-b-05 | دیواره جنوبی گنبد نظام الملک، آجرنمای بالای دیواره، (با ظاهر سالم ولی سست) | Pyroxene .Quartz                     |
| ۴    | N-b-06 | گوشه شمال شرقی گنبد نظام الملک، آجرنمای روی ستون (با ظاهر سالم ولی سست)    | Pyroxene .Quartz                     |
| ۵    | N-b-08 | گوشه جنوب غربی گنبد نظام الملک، آجرنمای آسیب دیده در ارتفاع سرستون         | Pyroxene .Quartz (Feldspar کم مقدار) |
| ۶    | N-b-11 | دیواره شمالی گنبد نظام الملک، نمونه آجر عمق ۳۰ سانتی متری سرستون           | Feldspar .Pyroxene .Quartz           |
| ۷    | N-b-13 | جبهه شمالی گنبد نظام الملک، آجرنمای ارتفاع نورگیر گنبد                     | Feldspar .Pyroxene .Quartz           |
| ۸    | N-b-14 | جبهه شمالی گنبد نظام الملک، نمای بیرونی، آجرنمای بین ستون های چهار بخشی    | Feldspar .Pyroxene .Quartz           |

جدول ۶ آنالیز شیمیایی نمونه آجر گنبد نظام الملک


| %NaCl | %Cl  | %L.O.I | K <sub>2</sub> O-Na <sub>2</sub> O | %SO <sub>4</sub> | %MgO | %CaO  | %Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | %Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | %SiO <sub>2</sub> |
|-------|------|--------|------------------------------------|------------------|------|-------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 0.57  | 0.35 | 1.91   | 0.29                               | 1.31             | 3.54 | 23.39 | 14.12                           | 4.9                             | 50.54             |

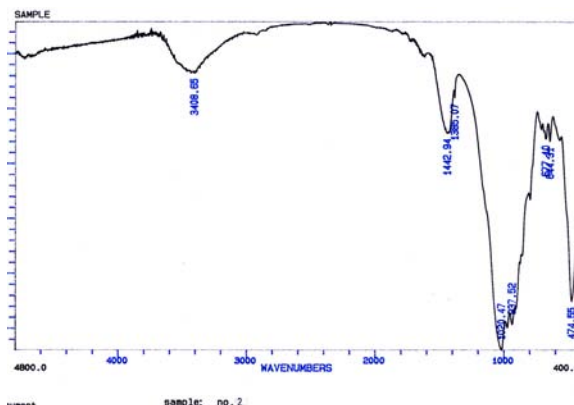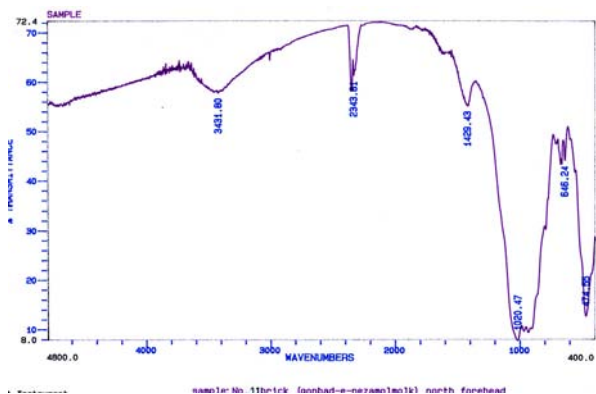


نمودارهای ۱ و ۲: مقایسه طیف‌های FT-IR مربوط به دو نمونه آجر گنبد نظام‌الملک  
چپ: نمونه آجر با کد: N-b-11 ، راست: نمونه آجر با کد: N-b-02 (مأخذ: نگارنده).

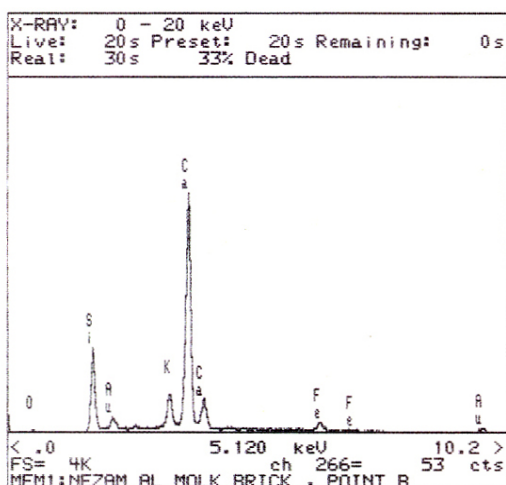


نمودار ۴: طیف EDX از فاز B (ولاستونیت) در تصویر میکروسکوپ الکترونی (مأخذ: نگارنده).

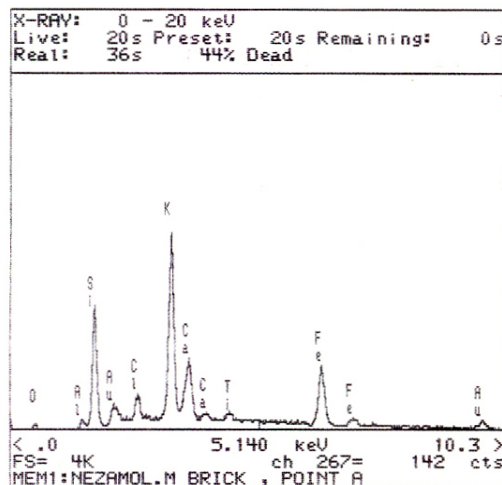

نمودار ۳: طیف EDX از فاز A (میکا) در تصویر میکروسکوپ الکترونی (مأخذ: نگارنده).

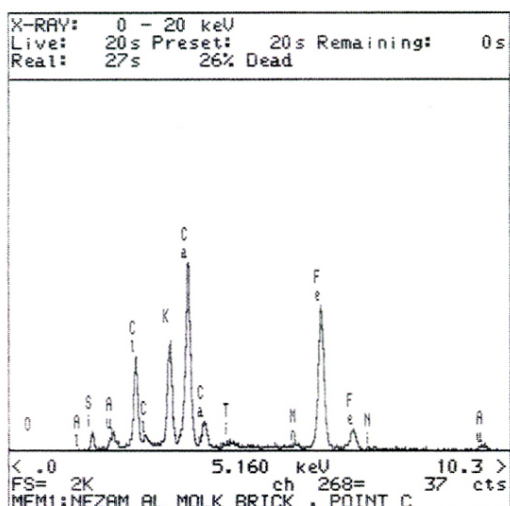

نمودار ۶: طیف EDX از فاز C در تصویر میکروسکوپ الکترونی (اکسید آهن با ناخالصی‌های  $KCl$  و  $CaCl_2$ ) (مأخذ: نگارنده).

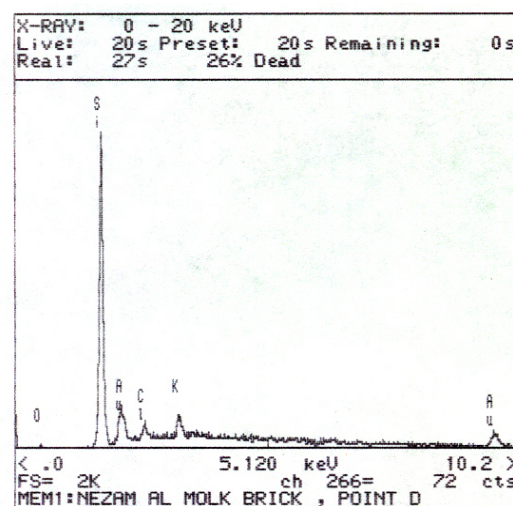

نمودار ۵: طیف EDX از فاز D (فاز کوارتز) در تصویر میکروسکوپ الکترونی (مأخذ: نگارنده).